



ПАО "ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬ"
Украина, г. Житомир, пл. Победы, 10
 ПАТ «ЕЛЕКТРОВІМІРЮВАЧ»
 Україна, м. Житомир, майдан Перемоги, 10



ПРИБОР ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Ц4353

**ПАСПОРТ
2.728.032 ПС**

**ПРИЛАД ЕЛЕКТРОВІМІРЮВАЛЬНИЙ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
Ц4353**

**ПАСПОРТ
2.728.032 ПС**

ВНИМАНИЕ!

Не приступайте к работе с прибором не изучив содержание паспорта.

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора в конструкцию могут быть внесены некоторые изменения, не влияющие на его технические характеристики и не отраженные в настоящем паспорте.

УВАГА!

Не приступайте до роботи з приладом не вивчивши зміст паспорту.

В зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню приладу в конструкцію можуть бути внесені деякі зміни, що не впливають на його технічні характеристики та не відображені в цьому паспорти.

2.728. 032 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прибор электроизмерительный многофункциональный **Ц4353** (далее - **прибор**) с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения:

- силы и напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
- сопротивления постоянному току;
- электрической емкости;
- абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями и указанные в настоящем паспорте.

1.2 Прибор может применяться при регулировании, ремонте и эксплуатации электро- и радиоаппаратуры в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных, и других помещениях, в том числе, хорошо вентилируемых подземных, (*отсутствие прямого воздействия солнечной радиации, атмосферных осадков, ветра, а также песка и пыли наружного воздуха*).

1.3 По рабочим климатическим условиям применения прибор относится к группе **2 ГОСТ 22261**, при этом значение температуры окружающего воздуха рабочих условий применения от минус **10** до плюс **40 °C**, верхнее значение относительной влажности воздуха рабочих условий применения **80 %** при температуре **25 °C**, атмосферное давление **84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)**.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Измеряемые прибором величины, диапазоны измерений, классы точности, пределы допускаемой основной погрешности в нормальных условиях применения (**таблица 2**), сила тока, потребляемого прибором, и падения напряжения на гнездах прибора соответствуют указанным в **таблице 1**.

2.2 Основная погрешность, изменения показаний прибора (дополнительная погрешность) и вариация показаний прибора (γ) выражаются в процентах в виде *приведенной погрешности* по формуле

$$\gamma = \frac{\Delta \bullet 100}{X_N}, \quad (1)$$

где Δ - значение абсолютной погрешности, изменения показаний (дополнительной погрешности) прибора и вариации показаний, выраженное в единицах измеряемой величины или единицах длины шкалы;

X_N - нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и абсолютная погрешность.

Нормирующее значение X_N принимать равным: конечному значению диапазона измерения силы и напряжения постоянного и переменного тока или всей длине шкалы при измерениях сопротивления постоянному току и электрической емкости, абсолютного уровня сигнала по напряжению.

Минимальные значения длин шкал: " Ω " - **62 мм**; " $k\Omega, M\Omega, nF$ " - **58 мм**; " dBu " - **49 мм**.

2.3 Вариация показаний прибора не превышает **0,75 %**.

2.4 Время успокоения прибора не превышает **4 с**. Время установления рабочего режима прибора - непосредственно после включения.

Режим работы прибора непрерывный. Продолжительность непрерывной работы - в течение **16 ч** с перерывом до повторного включения **1 ч**. Непрерывная работа омметра прибора определяется нормируемой емкостью применяемых источников тока и силой тока потребления (**таблица 1**).

В процессе работы, при необходимости, следует заменять встроенные электрохимические источники тока.

Примечание - Для длительной работы в условиях низких температур (ниже 0 °C) следует применять электрохимический источник тока напряжением не ниже 4 В и более высокой емкости.

Таблица 1

Измеряемая величина	Диапазон Измерений	Класс точности	Пределы допускаемой приведенной основной погрешности, %	Падение напряжения, B , не более	Ток потребления, mA , не более	
					от измеряемого сигнала	от источника питания
Сила постоянного тока, mA	0-0,06	1,5	± 1,5	0,1	-	-
	0-0,12; 0-0,6; 0-3; 0-12; 0-60; 0-300; 0-1500			0,5		
Сила переменного тока, mA	0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,5-3; 2,5-15; 10-60; 50-300; 250-1500	2,5	± 2,5	1,2	-	-
Напряжение постоянного тока, B	0 -0,075; 0-1,5; 0-3; 0-12; 0-30; 0-60; 0-120; 0-600	1,5	± 1,5	-	0,055	-
Напряжение переменного тока, B	0,25-1,5; 0,5-3	2,5	± 2,5	-	5,2	-
	1-6				0,65	
	2,5-15; 10-60; 25-150; 50-300; 100-600				0,26	
Сопротивление постоянному току, kОm	0 - 0,3 0 - 10 0 - 100 0-1000; 0-10000	1,5	± 1,5	-	-	10,0 10,0 1,0 0,1
Абсолютный уровень сигнала по напряжению, дБн	от минус 10 до плюс 12	2,5	± 2,5	-	5,2	-
Электрическая емкость, nФ	0-500	2,5	± 2,5	-	-	0,25

2.5 Изоляция между всеми изолированными электрическими цепями и корпусом, а также наружными органами управления коммутирующих и регулировочных элементов прибора в нормальных климатических условиях применения (**таблица 2**) выдерживает в течение **1 мин** действие испытательного напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой **(50 ± 1) Гц**, среднеквадратическое значение которого составляет **2 кВ**.

Таблица 2

Влияющая величина	Нормальное значение
Положение прибора, град.	Горизонтальное ± 2
Температура окружающего воздуха, °C	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 - 80
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	84 - 106,7 (630 - 800)
Частота измеряемых силы и напряжения переменного тока	Нормальная область частот (таблица 3)
Форма кривой измеряемых силы и напряжения переменного тока	Синусоидальная, с коэффициентом несинусоидальности не более 2 %
Напряжение источника питания, B :	3,7 - 4,7 (встроенный электрохимический источник постоянного тока); - автоматической защиты и схемы омметра в диапазонах измерений до 1000 кОм ; - в диапазоне измерений от 1000 до 10000 кОм ; - в диапазоне измерений 0 - 500 нФ
Внешнее магнитное поле	Магнитное поле Земли
Ориентация прибора относительно магнитного поля Земли	Любая
Ферромагнитная опорная плоскость	Отсутствие
Коэффициент переменной составляющей постоянного тока или напряжения, %, не более	3

2.6 Частотный диапазон прибора при измерениях силы и напряжения переменного тока соответствует значениям **таблицы 3**. Изменение показаний прибора для двух крайних частот относительно средней частоты в нормальной области частот (**таблица 3**) не превышает **0,8 %**.

Таблица 3

Конечные значения диапазонов измерений	Нормальная область частот, Гц	Средняя частота нормальной области частот, Гц	Рабочая область частот, Гц
600 В	45 - 70	57	70 - 200
300 В	45 - 100	72	100 - 500
150 В	45 - 200	122	200 - 500
60 В	45 - 1000	522	1000 - 2000
1,5; 3; 6; 15 В	45 - 2000	1022	2000 - 5000
0,3; 0,6; 3; 15; 60; 300; 1500 мА	45 - 3000	1522	3000 - 10000

2.7 Прибор выдерживает длительные перегрузки током или напряжением, равные **120 %** от конечного значения диапазонов измерений, в течение **2 ч**.

2.8 Прибор с защитой от электрических перегрузок при измерении силы и напряжения постоянного и переменного тока выдерживает воздействие кратковременных электрических перегрузок - десяти ударов током или напряжением, величины которых не превышают **25-**кратных значений от конечного значения диапазонов измерений, но не более **50 А** в последовательных и **2 кВ** в параллельных электрических цепях.

Время включения под перегрузку **0,5 с** с интервалом **20 с**.

При отсутствии источника питания автоматической защиты кратковременные перегрузки не должны превышать в диапазонах измерений:

до **$I_A - 5I_K$** свыше **$I_A - 2I_K$** ;

до **$100V - 5U_K$** свыше **$100V - 2U_K$** (но не более **2 kV**),

где I_K и U_K - конечные значения диапазонов измерений силы тока и напряжения.

2.9 Пределы допускаемых изменений показаний (допускаемой дополнительной приведенной погрешности) прибора в интервалах влияющих величин рабочих условий применения приведены в **таблице 4**.

Таблица 4

Влияющая величина	Интервал влияющей величины	Пределы допускаемого изменения показаний (допускаемой дополнительной приведенной погрешности), %
Температура окружающего воздуха	От минус 10 до плюс 40 °C	$\pm 1,5$ и $\pm 2,5$ при измерении на постоянном и переменном токе соответственно на каждые 10 °C изменения температуры от нормальной
Положение прибора	Отклонение от горизонтального на 10 градусов в любом направлении	$\pm 1,5$
Частота измеряемых силы и напряжения переменного тока	Рабочая область частот (таблица 3)	$\pm 2,5$ (при изменении частоты от границы нормальной области до любого значения частоты смежной части рабочей области частот)
Внешнее однородное магнитное поле	Постоянное с индукцией 0,5 мТл Переменное с индукцией 0,2 мТл при частоте до 1 кГц	$\pm 1,5$ $\pm 2,5$
Форма кривой измеряемых силы или напряжения переменного тока	Отклонение среднеквадратического значения от синусоидальной формы под влиянием 2, 3 и 5-й гармонической составляющей, равное 5 %	$\pm 5,0$
Ферромагнитная опорная плоскость	Толщина ($2 \pm 0,5$ мм)	$\pm 0,75$
Такой же прибор	Размешённый вплотную, до этого находившийся на расстоянии не менее 1 м	$\pm 0,75$

2.10 Габаритные размеры прибора, не более, **215 мм x 115 мм x 90 мм**.

2.11 Масса прибора, не более, **1,0 кг**.

2.12 Средний полный срок службы прибора, не менее, **12 лет**.

2.13 Суммарная масса драгоценных металлов в приборе:

серебра - **2,0 г**; платины - **0,006 г** или бронзы-берилля (растяжка).
(необходимо подчеркнуть)

2.14 Суммарная масса цветных металлов в приборе:

алюминия и алюминиевых сплавов - **44 г** (шильдики, обойма, циферблат); кобальта - **18 г** (магниты измерительного механизма и реле автозадачи); меди и сплавов на медной основе - **44 г** (мостиках, рамке измерительного механизма, в проводах соединительных и пластинах контактных, крепеже).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Вместе с прибором поставляются:

паспорт.....	1 экз.
свидетельство о приемке.....	1 экз.
провод соединительный.....	2 шт.
зажим контактный.....	2 шт.
футляр для укладки прибора и принадлежностей.....	1 шт.

Примечания

1 Допускается поставлять свидетельство о приемке не отдельным документом, а в составе паспорта одним из его разделов.
2 Прибор поставляется без электрохимических источников тока.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Элементы электрической схемы прибора расположены на печатной плате и заключены в корпус из изоляционного материала. Органы управления, отчетное устройство и присоединительные гнезда размещены на лицевой стороне прибора.

4.2 Камера электрохимических источников тока типа А316 (*КВАНТ, ПРИМА, УРАН или аналогичные*) для питания омметра и автоматической защиты расположена с тыльной стороны корпуса. Конструкция прибора предусматривает смену электрохимических источников тока без нарушения клейма предприятия - изготовителя.

4.3 В приборе применен механизм измерительный магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой на растяжках с внутри катушечным магнитом, с механическим указателем (стрелкой). Ток полного отклонения механизма измерительного равен **29 мА**, падение напряжения на обмотке рамки не более **29 мВ**.

4.4 По принципу действия на переменном токе прибор относится к приборам выпрямительной системы с измерительным механизмом прямого преобразования.

Выпрямление измеряемого сигнала осуществляется по двухполупериодной схеме на германьевых диодах.

4.5 Расширение диапазонов измерения осуществляется с помощью резистивных шунтов и добавочных сопротивлений.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При работе с прибором необходимо соблюдать правила техники безопасности.

5.2 При измерениях в цепях с напряжением выше **42 В** следует подключать прибор при выключенном напряжении в исследуемой цепи.

Недопустимо переключение прибора с одного вида измерения на другой, а также переключение диапазонов измерений без отключения от исследуемой цепи.

5.3 Измерения в цепях с напряжением выше **200 В** должны производиться в присутствии других лиц.

5.4 Прибор к исследуемой схеме необходимо подключать посредством соединительных проводов, поставляемых в комплекте с прибором.

5.5 Подключать прибор к исследуемой цепи следует одной рукой с помощью соединительных проводов, держась за изолирующую втулку щупа. Другая рука должна быть свободной во избежание прохождения электрического тока через организм человека.

5.6 При исследовании электрической схемы прибор нужно располагать так, чтобы при снятии показаний была исключена опасность прикосновения к частям исследуемой схемы, находящимся под напряжением.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ПРИБОРА СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ КАМЕРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Для получения достоверных результатов измерений и для предупреждения возможных повреждений прибора следует придерживаться следующих правил:

выдержать прибор в течение **4 ч** в рабочих климатических условиях применения, если он более **1 ч** находился в климатических условиях, отличных от рабочих, и **48 ч**, если он более **1 ч** находился при влажности окружающего воздуха, соответствующей предельным условиям транспортирования;

установить в прибор электрохимические источники тока, соблюдая полярность подключения; установить прибор в горизонтальное положение;

установить корректором указатель измерительного механизма прибора на отметку механического нуля (нулевая отметка шкалы постоянного тока);

включить автоматическую защиту, нажав до упора кнопку "  ";

"  ", при этом должно сработать (легкий щелчок) реле автоматической защиты, что свидетельствует о его работоспособности;

включить вновь автоматическую защиту.

6.2 Включить (в **нижнее фиксированное положение**) одну или необходимое сочетание из кнопок переключателя видов измерений в зависимости от вида измеряемой величины, а ручку переключателя диапазонов измерений установить в одно из фиксированных положений, соответствующее предполагаемому значению измеряемой величины.

Если измеряемая величина не известна, начинать измерения с наибольшего значения (диапазона).

6.3 Перед измерением сопротивлений в диапазоне "**Ω**" установить вращением ручки "**r_x, nF**" указатель (стрелку) измерительного механизма прибора на отметку "**∞**" шкалы "**Ω**".

В диапазонах измерений "**kΩ**" и "**MΩ**", этой же ручкой установить указатель (стрелку) на отметку "**0**" шкалы "**kΩ, MΩ, nF**", предварительно закоротив соединительными проводами гнезда "*****", "**V, mA, Ω - r_x**" для подсоединения измеряемого сопротивления.

При измерении в диапазоне "**MΩ**" необходимо включить последовательно измеряемому сопротивлению внешний источник питания (**таблица 2**) отрицательным полюсом к гнезду "*****".

Для установки "**0**" в этом случае следует закоротить положительный полюс внешнего источника питания с гнездом "**V, mA, Ω - r_x**". Для измерения разорвать цепь внешнего источника питания и в разрыв включить измеряемое сопротивление.

Перед измерением емкости подключить к гнездам "*****" и "**V, mA, Ω - r_x**" прибора напряжение **(190 - 245) В** частотой **(50 ± 1) Гц** и вращением ручки "**r_x**, nF" установить указатель (стрелку) на отметку "**0**" шкалы "**kΩ, MΩ, nF**".

Измеряемую емкость подключить к гнездам "***** **nF**" и "**nF**".

Если установить указатель (стрелку) на указанные отметки не удается, необходимо сменить электрохимические источники тока или источник питания измерения емкости.

Подключить прибор к объекту измерения и произвести отсчет результата измерений по соответствующей шкале.

Схемы подключения прибора к объекту измерений указаны на крышке камеры электрохимических источников тока с тыльной стороны корпуса прибора.

6.4 Измерение абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока можно производить во всех диапазонах измерений напряжения переменного тока, при этом показания измерительного механизма прибора по шкале "**dBu**" следует увеличить (уменьшить) в соответствии с **таблицей 5**.

Таблица 5

Конечное значение диапазонов измерений, B	1,5	3	6	15	60	150	300	600
Увеличение (уменьшение) отсчета по шкале " dBu "	-6	0	+6	+14	+26	+34	+40	+46

6.5 По окончанию измерений переключатель диапазонов измерений установить в положение "**-600 V**", кнопки переключателя видов измерений установить в верхнее фиксированное положение нажатием любой соседней кнопки. Отключить автоматическую защиту, нажав до упора на кнопку "  ".

6.6 Погрешность результатов измерений прибором (без учета погрешности метода и погрешности оператора) в рабочих условиях применения (γ_p), определяется как сумма пределов допускаемой основной погрешности прибора (γ_o) и дополнительных погрешностей от влияний:

частоты измеряемых силы и напряжения переменного тока, γ_f ; формы кривой, γ_k ; температуры, γ_t ; внешнего магнитного поля, γ_m ; положения прибора, γ_n - по формуле

$$\gamma_p = \gamma_o + \gamma_f + \gamma_k + \gamma_t + \gamma_m + \gamma_n \quad (2)$$

Пример: прибором производились измерения при температуре **35 °C**, остальные влияющие величины соответствовали нормальным (**таблица 2**).

$$\gamma_p = \gamma_o + \gamma_t \quad (3)$$

Предел допускаемого изменения показаний прибора, вызванного изменением температуры от нормальной **(20 ± 5) °C** в пределах рабочих температур, равен **± 1,5 %** на постоянном токе и при измерении сопротивления постоянному току, **± 2,5 %** на переменном токе и при измерении электрической емкости.

Следовательно, погрешность результата измерения в данном случае не превысит:

$$\gamma_p = \pm 3\% \quad (4)$$

$$\gamma_p = \pm 5\% \quad (5)$$

7 УКАЗАНИЕ ПО ПОВЕРКЕ (КАЛИБРОВКЕ)

7.1 Периодичность поверки (калибровки) прибора устанавливается потребителем с учетом интенсивности и условий эксплуатации, но не реже одного раза в год (для РФ – 2 года).

7.2 Методы поверки (калибровки) прибора - по **ДСТУ ГОСТ 8.497** в части амперметра и вольтметра, **ДСТУ ГОСТ 8.409** в части омметра и паспорта в части остальных функций.

7.3 Поверку прибора по абсолютному уровню сигнала по напряжению переменного тока следует проводить по расчетным значениям напряжения (**таблица 6**) в диапазоне измерений **0 - 3 В** переменного тока.

Таблица 6

Поверяемая отметка шкалы "dBu"	-10	-5	0	+5	+10	+12
Напряжение переменного тока, В	0,245	0,435	0,775	1,38	2,45	3,08

7.4 Положительные результаты первичной поверки (калибровки) оформляются путем записи в паспорте прибора и удостоверением записи оттиском поверочного (калибровочного) клейма.

Положительные результаты периодической поверки (калибровки) прибора оформляются в порядке, установленном метрологической службой, осуществляющей поверку (калибровку).

При отрицательных результатах периодической поверки (калибровки) решение о возможности дальнейшего применения прибора принимает руководитель предприятия, которое его использует.

Прибор, не подлежащий ремонту, изымается из обращения и эксплуатации, и подвергается утилизации в установленном порядке.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Прибор можно транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировании воздушным транспортом прибор должен быть размещен в герметизированном отсеке.

Предельные условия транспортирования:

температура окружающего воздуха: от минус **50**, до плюс **50 °C**;

относительная влажность воздуха **98 %** при температуре **35 °C**;

атмосферное давление **84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)**;

максимальное ускорение механических ударов **30 м/с²** при частоте **80 - 120** ударов в минуту.

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для транспортирования прибора, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

8.2 Прибор до введения в эксплуатацию должен храниться в упаковке предприятия - изготовителя при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °C** и относительной влажности до **80 %** при температуре **25 °C**.

Хранение прибора без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от **10** до **35 °C** и относительной влажности **80 %** при температуре **25 °C**.

При хранении прибора или при длительном перерыве в работе с ним рекомендуется электрохимические источники тока изъять из прибора и хранить их отдельно.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

При хранении прибора в потребительской таре (футляре) количество рядов складирования по высоте не должно превышать десяти.

8.3 Прибор по истечении срока службы, не подлежащий ремонту, изымается из обращения и эксплуатации, и подвергается утилизации в установленном порядке.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - **24 месяца** со дня ввода прибора в эксплуатацию.

9.3 Гарантийный срок хранения - **6 месяцев** со дня изготовления прибора.

9.4 Претензии к качеству прибора принимаются к рассмотрению, и гарантийный ремонт производится при наличии свидетельства о приемке и сохранности на приборе оттиска клейма предприятия - изготовителя или организацией, производящей гарантийный ремонт.

АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ

10003, УКРАИНА, г. ЖИТОМИР, пл. ПОБЕДЫ, 10.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
тел:(+38-0412) 405-863, e-mail: office@eliz.com.ua, www.eliz.com.ua.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Схема электрическая принципиальная

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Прилад електровимірювальний багатофункціональний **Ц4353** (далі за текстом - **прилад**) з автоматичним захистом від електричних перевантажень призначений для вимірювання:

- сили та напруги постійного струму;
- середнеквадратичного значення сили та напруги змінного струму синусоїдальної форми;
- опору постійному струму;
- електричної ємності;

- абсолютноого рівня сигналу по напрузі змінного струму в електрических колах об'єктів вимірювань, працездатний стан яких не порушується взаємодією об'єкту вимірювань та приладом або виходом характеристик приладу за нормовані граници, які встановлені технічними умовами та вказані у паспорті.

1.2 Прилад застосовується для регулювання, ремонту та перевірки працездатності електро- та радіоапаратури в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами, наприклад, в закритих отоплюваних або охолоджуваних та вентильованих виробничих та інших приміщеннях, в тому числі добре вентильованих підземних, (відсутність прямого впливу сонячної радіації, атмосферних опадів, вітру, а також піску та пилу довкілля).

1.3 За робочими кліматичними умовами прилад відноситься до групи **2 ГОСТ 22261**, при цьому значення температури довкілля від **мінус 10** до **плюс 40 °C**, верхнє значення відносної вологості повітря **80 %** при температурі **25 °C**, атмосферний тиск **84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)**.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Вимірювані приладом величини, діапазони вимірювань, класи точності, граници допустимої основної зведені похибки в нормальніх умовах (**таблиця 2**), сила струму, споживана приладом, та падіння напруги на гніздах приладу, відповідає **таблиці 1**.

2.2 Основна похибка, змінення показів приладу (додаткова похибка) та варіація показів приладу (γ) виражуються в процентах у вигляді зведені похибки за формулою

$$\gamma = \frac{\Delta \cdot 100}{X_N}, \quad (1)$$

де Δ - значення абсолютної похибки, змінення показів (додаткова похибка) приладу та варіація показів, виражені в одиницях вимірюваної величини або одиницях довжини шкали;

X_N - нормоване значення, виражене в тих же одиницях, що і абсолютно похибка.

Нормоване значення X_N приймати рівним: верхньому значенню діапазону вимірювання сили і напруги постійного та змінного струму або всій довжині шкали при вимірюваннях опору постійному струму, електричної ємності, абсолютноого рівня сигналу по напрузі.

Мінімальне значення довжин шкал: "Ω" - **62 мм**; "kΩ, MΩ, nF" - **58 мм**; "dBu" - **49 мм**.

2.3 Варіація показів приладу не перевищує **0,75 %**.

2.4 Час заспокоєння приладу не перевищує **4 с**. Час встановлення робочого режиму приладу – безпосередньо після включення.

Режим роботи приладу безперервний. Тривалість безперервної роботи – на протязі **16 год** з перервою до повторного включення **1 год**.

Безперервна робота омметра приладу визначається ємністю використовуваних джерел струму і силою струму споживання (**таблиця 1**).

В процесі роботи, при необхідності, треба міняти, розміщені в приладі, електрохімічні джерела струму.

Таблиця 1

Вимірювана величина	Діапазон вимірювання	Клас точності	Границі допустимої зведені основної похибки, %	Падіння напруги, B , не більше	Струм споживання, mA , не більше	
					від вимірюваного сигналу	від джерела живлення
Сила постійного струму, mA	0 - 0,06 0-0,12; 0-0,6; 0-3; 0-12; 0-60; 0-300; 0-1500	1,5	$\pm 1,5$	0,1	-	-
				0,5		
Сила змінного струму, mA	0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,5-3; 2,5-15; 10-60; 50-300; 250-1500	2,5	$\pm 2,5$	1,2	-	-
Напруги постійного струму, B	0 -0,075; 0-1,5; 0-3; 0-12; 0-30; 0-60; 0-120; 0-600	1,5	$\pm 1,5$	-	0,055	-
Напруги змінного струму, B	0,25-1,5; 0,5-3 1-6 2,5-15; 10-60; 25-150; 50-300; 100-600	2,5	$\pm 2,5$	-	5,2	-
					0,65	
Опір постійному струму, kΩ	0-0,3 0-10 0-100 0-1000; 0-10000	1,5	$\pm 1,5$	-	-	10,0 10,0 1,0 0,1
Абсолютний рівень сигналу по напрузі, ДБН	від мінус 10 до плюс 12	2,5	$\pm 2,5$	-	5,2	-
Електрична ємність, nФ	0-500	2,5	$\pm 2,5$	-	-	0,25 (від зовнішнього джерела)

2.5 Ізоляція між всіма ізольованими електрическими колами і корпусом, а також зовнішніми органами управління приладу в нормальніх кліматичних умовах (**таблиця 2**) витримує на протязі **1 хв** дію випробувальної напруги змінного струму синусоїдальної форми частотою **(50 ± 1) Гц**, середнеквадратичне значення якої складає **2 кВ**.

2.6 Прилад витримує тривале перевантаження струмом чи напругою, рівною **120 %** від верхнього значення діапазону вимірювань, протягом **2 год**.

2.7 Прилад з захистом від електричного перевантаження при вимірюванні сили і напруги постійного і змінного струму витримує вплив короткосмісних електрических перевантажень - десять ударів струмом чи напругою, величини яких не перевищують **25** - кратних значень від верхнього значення діапазонів вимірювань, але не більше **50 A** в послідовних і **2 кВ** в паралельних електрических колах.

Час включення під перевантаження **0,5 с** з інтервалом **20 с**.

При відсутності джерела живлення автоматичного захисту короткосмісні перевантаження не повинні перевищувати в діапазонах вимірювань:

до **1 A - 5I_K**; вище **1 A - 2I_K**.

до **100 В - 5U_K**, вище **100 В - 2U_K** (але не більше **2 кВ**),
де **I_K** і **U_K** - верхні значення діапазонів вимірювань сили струму та напруги.

Таблиця 2

Впливна величина	Нормальне значення
Положення приладу, град	Горизонтальне ± 2
Температура довкілля, °C	20 ± 5
Відносна вологість повітря, %	30 - 80
Атмосферний тиск, кПа (мм рт.ст.)	84 - 106,7 (630-800)
Частота вимірюваних сили і напруги змінного струму	Нормальна область частот (таблиця 3)
Форма кривої вимірюваних сили і напруги змінного струму	Синусоїдальна, з коефіцієнтом гармонік не більше 2 %
Напруга джерела живлення, В: - автоматичного захисту і схеми омметра в діапазонах вимірювання до 1000 кОм ; - в діапазонах вимірювання від 1000 кОм до 10000 кОм ; - в діапазоні вимірювання 0 - 500 нФ	3,7 - 4,7 (розміщене в приладі електрохімічне джерело постійного струму); 33 - 43 (зовнішнє джерело постійного струму); 190 - 245 (зовнішнє джерело змінного струму частотою (50 ± 1) Гц , коефіцієнт спотворень не більше 2 %)
Зовнішнє магнітне поле	Магнітне поле Землі
Орієнтація приладу відносно магнітного поля Землі	Будь-яка
Феромагнітна опорна площа	Повна відсутність
Пульсація вимірюваного постійного струму або напруги, % , не більше	Вміст пульсацій 3

2.8 Частотний діапазон приладу при вимірюванні сили і напруги змінного струму відповідає значенням **таблиці 3**. Зміна показів приладу для двох граничних частот відносно середнього значення частоти в нормальній області частот (**таблица 3**) не перевищує **0,8 %**.

Таблиця 3

Верхнє значення діапазону вимірювання	Нормальна область частот, Гц	Середня частота нормальної області частот, Гц	Робоча область частот, Гц
600 В	45 - 70	57	70 - 200
300 В	45 - 100	72	100 - 500
150 В	45 - 200	122	200 - 500
60 В	45 - 1000	522	1000 - 2000
1,5; 3; 6; 15 В	45 - 2000	1022	2000 - 5000
0,3; 0,6; 3; 15; 60; 300; 1500 мА	45 - 3000	1522	3000 - 10000

2.9 Границі допустимих змінень показів (допустимої додаткової зведені похибки) приладу в інтервалах впливних величин робочих умов застосування наведені в **таблиці 4**.

Таблиця 4

Впливна величина	Інтервал впливової величини	Границі допустимих змінень показів (допустимої додаткової зведені похибки), %
Температура довкілля	Від мінус 10 до плюс 40 °C	± 1,5 і ± 2,5 при вимірюванні на постійному і змінному струму відповідно на кожні 10 °C зміни температури від нормальної
Положення приладу	Від горизонтального на 10 градусів в будь-якому напрямку	± 1,5
Частота вимірюваних сили і напруги змінного струму	Робоча область частот (таблиця 3)	± 2,5 (при зміні частоти від границі нормальної області до будь-якого значення частоти суміжної частини робочої області частот)
Зовнішнє однорідне магнітне поле	Постійне з індукцією 0,5 мТл . Змінне з індукцією 0,2 мТл при частоті до 1 кГц	± 1,5 ± 2,5
Форма кривої вимірюваних сили чи напруги змінного струму	Відхилення середньоквадратичного значення від синусоїдної форми під впливом 2, 3 і 5-ї гармонічної складової, рівне 5 %	± 5,0
Феромагнітна опорна площа	Товщина (2 ± 0,5) мм	± 0,75
Такий же прилад	Розміщений впритул, до цього знаходився на віддалі не менше 1 м	± 0,75

2.10 Габаритні розміри приладу, не більше, **215 мм x 115 мм x 90 мм**.

2.11 Маса приладу, не більше, **1,0 кг.**

2.12 Середній повний строк служби приладу, не менше, **12 років**.

2.13 Сумарна маса дорогоцінних металів в приладі:
срібла - **2,0 г**; платини - **0,006 г** або бронзи-берилію (розтяжка).
(необхідне підчеркнути)

2.14 Сумарна маса кольорових металів в приладі:
алюмінію і алюмінієвих сплавів - **44 г** (шильдики, обойма, циферблат); кобальту - **18 г** (магніти вимірювального механізму і реле автозахисту); міді і сплавів на мідній основі - **44 г** (мостики, рамці вимірювального механізму, проводах з'єднувальних, пластинах контактних, кріпленні).

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Разом з приладом постачаються:

паспорт.....	1 прим.
свідоцтво про приймання.....	1 прим.
провід з'єднувальний.....	2 шт.
затискач контактний.....	2 шт.
футляр для укладання приладу і приладдя.....	1 шт.

Примітки

1 Допускається постачати свідоцтво про приймання не окремим документом, а в складі паспорта одним із його розділів.

2 Прилад постачається без електрохімічного джерела струму.

4 БУДОВА ТА ПРИНЦІП РОБОТИ

4.1 Елементи електричної схеми приладу розміщені на друкованій платі і знаходяться в корпусі з ізоляційного матеріалу. Органи управління, відліковий пристрій і приєднувальні гнізда розміщені на передній стороні приладу.

4.2 Відсік електрохімічних джерел струму типу **A316 (КВАНТ, ПРИМА, УРАН чи аналогічні)** для живлення омметра і автозахисту знаходиться з тильної сторони корпусу. Конструкція приладу дозволяє заміну елементів електрохімічного джерела струму без порушення тавра підприємства - виробника.

4.3 В приладі використовується механізм вимірювальний магнітоелектричної системи з рухомою катушкою (рамкою) на розтяжках з внутрішньотушковим магнітом та механічним вказівником (стрілкою). Струм повного відхилення механізму вимірювального дорівнює **29 мА**, падіння напруги в обмотці катушки - не більше **29 мВ**.

4.4 За принципом дії на змінному струмі прилад відноситься до приладів випрямної системи з вимірювальним механізмом прямого перетворення.

Випрямлення здійснюється за двохпівперіодною схемою на германієвих діодах.

4.5 Розширення діапазонів вимірювань виконується за допомогою резистивних шунтів та подільників напруги.

5 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

5.1 При роботі з приладом необхідно виконувати правила техніки безпеки.

5.2 При вимірюваннях в колах з напругою вище **42 В** потрібно приєднувати та від'єднувати прилад при вимкнені напрузі в досліджуваному колі.

Неприпустиме перемикання приладу з одного виду вимірювання на інший, а також перемикання діапазонів вимірювань без від'єднання від досліджуваного кола.

5.3 Вимірюваннях в колах з напругою вище **200 В** потрібно проводити в присутності інших осіб.

5.4 Прилад до досліджуваної схеми необхідно підключати за допомогою з'єднувальних проводів, що поставляються в комплекті з приладом.

5.5 Підключати прилад до досліджуваної схеми необхідно однією рукою за допомогою з'єднувальних проводів, тримаючись за ізольовану втулку щупа. Інша рука повинна бути вільною для запобігання проходження електричного струму через організм людини.

5.6 При досліженні електричної схеми прилад потрібно розмістити так, щоб при знятті показів було неможливе доторкання до частин досліджуваної схеми, які перебувають під напругою.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РОБОТА ПРИЛАДУ ЗІ ЗНЯТОЮ КРИШКОЮ ВІДСІКУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

6 ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ

6.1 З метою отримання достовірного результату вимірювання та для попередження можливих пошкоджень приладу потрібно додержуватись наступних правил:

витримати прилад **4 год** в робочих кліматичних умовах, якщо він більше **1 год** знаходився в кліматичних умовах, відмінних від робочих, і **48 год**, якщо він більше **1 год** знаходився при вологості навколошнього повітря, що відповідають граничним умовах транспортування;

встановити в прилад елементи електрохімічного джерела струму, дотримуючись полярності підключення;

розмістити прилад в горизонтальному положенні;

встановити коректором вказівник вимірювального механізму приладу на відмітку механічного нуля (нульова відмітка шкали постійного струму);

включити автозахист, натиснувши до упору кнопку "   ";

проконтролювати працездатність реле автозахисту: для чого натиснути до упору кнопку "  " , при цьому повинно спрацювати (легке клацання) реле автозахисту, що свідчить про його працездатність;

включити знову реле автозахисту.

6.2 Встановити кнопки перемикача видів вимірювання в положення, які відповідають виду вимірюваної величини;

ручку перемикача діапазонів вимірювань встановити в одне з фіксованих положень, що відповідають припустимому значенню вимірюваної величини. Якщо вимірювана величина не відома, розпочинати вимірювання з найбільшого значення (діапазону).

6.3 Перед вимірюванням опору в діапазоні " Ω " встановити поворотом ручки " r_x , nF " вказівник (стрілку) вимірювального механізму приладу на відмітку " ∞ " шкали " Ω ".

В діапазонах вимірювань " $k\Omega$ " та " $M\Omega$ " цією ж ручкою встановити вказівник (стрілку) на відмітку " 0 " шкали " $k\Omega$, $M\Omega$, nF ", попередньо закоротивши з'єднувальними проводами гнізда " nF ", " V , mA , Ω , $-r_x$ " для приєднання вимірюваного опору.

В діапазоні вимірювань " $M\Omega$ " необхідно підключити зовнішнє джерело живлення постійного струму (**таблиця 2**) від'ємним полюсом до гнізда " * ".

Для встановлення вказівника (стрілки) на відмітку " 0 " шкали " $k\Omega$, $M\Omega$, nF ", попередньо закоротивши з'єднувальними проводами плюсовий полюс зовнішнього джерела живлення з гніздом " V , mA , Ω , $-r_x$ ". Для вимірювання розімкнути коло зовнішнього джерела живлення і в розрив підключити вимірюваний опір.

При вимірюванні електричної ємності подати на гнізда " * " та " V , mA , Ω , $-r_x$ " напругу живлення (**190 - 245 В** частотою **(50 ± 1 Гц**) та встановити вказівник (стрілку) на відмітку " 0 " шкали " $k\Omega$, $M\Omega$, nF " поворотом ручки " r_x , nF ". Ємність, що вимірюється, підключити до гнізд " * nF " та " nF ".

Якщо встановити вказівник (стрілку) на вказані відмітки не вдається, необхідно замінити електрохімічне джерело струму або джерело живлення вимірювання ємності.

Підключити прилад до об'єкту вимірювань і виконати відлік результату вимірювання по відповідній шкалі.

Схеми підключення приладу до об'єкту вимірювань вказані на кришці відсіку електрохімічного джерела струму з тильної сторони корпусу приладу.

6.4 Вимірювання абсолютноого рівня сигналу по напрузі змінного струму можна проводити у всіх діапазонах вимірювання напруги змінного струму, при цьому покази вимірювального механізму приладу по шкалі "***dBu***" потрібно збільшити (зменшити) у відповідності з **таблицею 5**.

Таблиця 5

Верхнє значення діапазонів вимірювань, <i>B</i>	1,5	3	6	15	60	150	300	600
Збільшення (зменшення) відліку по шкалі " <i>dBu</i> "	-6	0	+6	+14	+26	+34	+40	+46

6.5 По закінченню вимірювань кнопки перемикача видів вимірювань встановити в верхнє фіксоване положення натиснувши інші будь-які сусідні кнопки, а перемикач діапазонів вимірювань встановити в положення " - **600 V** ". Відключити автозахист, натиснувши до упору на кнопку " **—○—** ".

6.6 Похибка результатів вимірювань приладом (без врахування похибки методу і похибки оператора) в робочих умовах (γ_p), визначається як сума границь допустимої основної похибки приладу (γ_o) і додаткових похибок від впливу:

частоти вимірюваних сили та напруги змінного струму, γ_f ; форми кривої, γ_k ; температури, γ_t ; зовнішнього магнітного поля, γ_m ; положення приладу, γ_n - по формулі

$$\gamma_p = \gamma_o + \gamma_f + \gamma_k + \gamma_t + \gamma_m + \gamma_n \quad (2)$$

Приклад: приладом проводились вимірювання при температурі **35 °C**, інші впливні величини відповідали нормальним (**таблиця 2**).

Тоді

$$\gamma_p = \gamma_o + \gamma_t \quad (3)$$

Границі допустимих змін показів приладу, що спричинені зміною температури від нормальної (**20 ± 5 °C** в межах робочих температур, дорівнює **± 1,5 %** на постійному струмі і **± 2,5 %** на змінному струмі.

Таким чином, похибка результатів вимірювань в даному випадку не перевищує:

на постійному струмі

$$\gamma_p = \pm 3,0 \%,$$

на змінному струмі

$$\gamma_p = \pm 5,0 \%.$$

7 ВКАЗІВКИ ПО ПОВІРЦІ (КАЛІБРУВАННЮ)

7.1 Періодичність повірки (калібрування) приладу встановлюється споживачем з урахуванням інтенсивності і умов експлуатації, але не рідше одного разу в рік (для Росії – 2 роки).

7.2 Методи повірки (калібрування) приладу - за **ДСТУ ГОСТ 8.409 (ГОСТ 8.497)** в частині амперметра і вольтметра, **ДСТУ ГОСТ 8.409 (ГОСТ 8.409)** в частині омметра (фарадметра) та паспорту в частині інших функцій.

7.3 Визначення основної похибки приладу при вимірюванні абсолютноого рівня сигналу по напрузі змінного струму потрібно проводити за табличними значеннями напруги (**таблиця 6**) в діапазоні вимірювання **0 - 3 B** змінного струму.

Таблиця 6

Відмітка шкали " <i>dBu</i> ", що повіряється	-10	-5	0	+5	+10	+12
Напруга змінного струму, <i>B</i>	0,245	0,435	0,775	1,380	2,45	3,08

7.4 Позитивні результати первинної повірки (калібрування) оформляються шляхом запису в паспорті приладу та посвідченням запису відтиском повірочного (калібровочного) тавра.

Позитивні результати періодичної повірки (калібрування) приладу оформляються в порядку, встановленому метрологічною службою, що проводить повірку (калібрування).

При негативних результатах періодичної повірки (калібрування) рішення про можливість подальшого використання приладу приймає керівник підприємства, що його використовує.

Прилад, що не підлягає ремонту, вилучається з обігу та експлуатації, та піддається утилізації в установленаому порядку.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Прилад можна транспортувати в закритому транспорті будь-якого виду. При транспортуванні повітряним транспортом прилад повинен бути розміщений в герметизованому відсіці.

Границі умов транспортування:

температура довкілля від мінус **50** до плюс **50 °C**;

верхнє значення відносної вологості повітря **98 %** при температурі **35 °C**;

атмосферний тиск **84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)**;

максимальне прискорення механічних ударів **30 м/с²** при частоті **80 - 120** ударів в хвилину.

Залізничні вагони, контейнери, кузови автомобілів, що використовуються для транспортування приладу, не повинні мати слідів перевезення цементу, вугілля, хімікатів і т.д.

8.2 Прилад до введення в експлуатацію повинен зберігатися в упаковці підприємства - виробника при температурі довкілля від **5** до **40 °C** та відносної вологості до **80 %** при температурі **25 °C**.

Зберігання приладу без упаковки потрібно проводити при температурі довкілля від **10** до **35 °C** та відносної вологості **80 %** при температурі **25 °C**.

При зберіганні приладу чи при тривалій перерві в роботі з ним рекомендується електрохімічне джерело струму вилучити з приладу і зберігати його окремо.

В приміщеннях для зберігання не повинно бути пилу, парів кислот та лугу, агресивних газів та інших шкідливих домішок, що викликають корозію.

При зберіганні приладу в споживчій тарі (*футлярі*) кількість рядів складування по висоті не повинно перевищувати десяти.

8.3 Прилад по закінченню строку служби, вилучається з обігу та експлуатації, та піддається утилізації в установленому порядку.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
ДЛЯ ЗАМІТОК

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

9.1 Виробник гарантує відповідність приладу вимогам технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

9.2 Гарантійний строк експлуатації - **18 місяців** з дня вводу приладу в експлуатацію, але не більше **24 місяці** з дня виготовлення приладу.

9.3 Гарантійний строк зберігання - **6 місяців** з дня виготовлення приладу.

9.4 Претензії до якості приладу приймаються до розгляду, і гарантійний ремонт проводиться при наявності свідоцтва про приймання та збереженні на приладі відтиску тавра підприємства - виробника чи організації, що проводить гарантійний ремонт.

АДРЕСА ГАРАНТІЙНОЇ РЕМОНТНОЇ МАЙСТЕРЕНІ

10003, УКРАЇНА, м. ЖИТОМИР, майдан ПЕРЕМОГИ, 10.
ЦЕНТРАЛЬНА РЕМОНТНА ЛАБОРАТОРІЯ,
тел:(+38-0412) 405-863, e-mail: office@eliz.com.ua, www.eliz.com.ua.

ДОДАТОК А: Схема електрична принципова.